Stahlschränke – Schlüsselbehälter – Türen (BSI Richtlinien)
Fehlerbeschreibung und Möglichkeiten zur Instandsetzung

1. Schlosstypen auf den Außentüren

1.1 LaGard

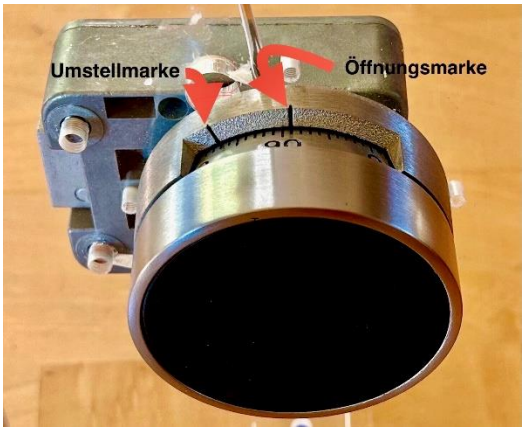

Fehlerbeschreibung: Trotz richtiger Codeeingabe öffnet das Schloss nicht immer.
Abnutzung der Schlosswelle und Ermüdung der Spannfeder.
Evtl. hilft eine Reinigung bzw. Umstellung auf einen neuen Öffnungscode.
Das Schloss ist nicht mehr lieferbar, Umbau auf das mechanische Zahlenkombinationsschloss S & G oder auf das elektronische Zahlenkombinationsschloss SELO C, V.2 BSI (siehe aktuelle BSI Schlossliste).

1.2 S & G

Fehlerbeschreibung: Trotz richtiger Codeeingabe öffnet das Schloss nicht immer.
Abnutzung der Scheiben, oder Ermüdung der Spannfeder.
Evtl. hilft eine Reinigung bzw. Umstellung auf einen neuen Öffnungscode.

Weitere Abhilfe: Schlossmodul erneuern.

1.3 SECU E 4000

Fehlerbeschreibung: Öffnungscode wird nicht immer angenommen.

Batterien erneuern.
Tastatur erneuern

Das Schloss ist nicht mehr lieferbar

Weitere Abhilfe: Umbau auf SELO C, V.2 BSI

1.4 SELO B
1.5 SELO BR

Pixelfehler

Abgehobener Schlossdeckel

Fehlerbeschreibung:

- Anzeige lückenhaft (Pixelfehler)

  Eingabeeinheit erneuern.

- Trotz richtiger Codeeingabe öffnet das Schloss nicht immer.

Schlossanbindung und einen flachen Winkel im Riegelwerk erneuern.

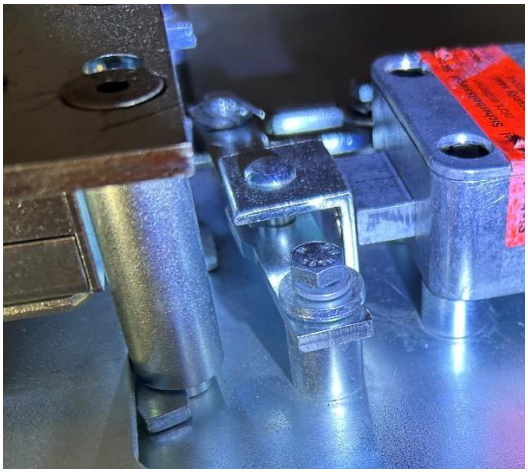

Evtl. Schlossdeckel mit ALU-Klebeband sichern, ggf. das komplette Schloss-System erneuern. Die Schlösser sind nicht mehr lieferbar, und müssen durch das neue Schloss-System SELO C, V.2 BSI ersetzt werden.

2. Schlosstypen auf den Innenfachtüren von Schlüsselbehältern

2.1 CAWI Postfachschloss
-Türen klemmen.

Türen richten.
Schlösser sind nicht mehr lieferbar.

2.2 GECO/Baton Postfachschloss

- Schlösser sind schwergängig

  Schlossriegel entfetten und neu fetten

- Schlüssel abgebrochen

  Schloss ausbohren und erneuern

3. Riegelwerk

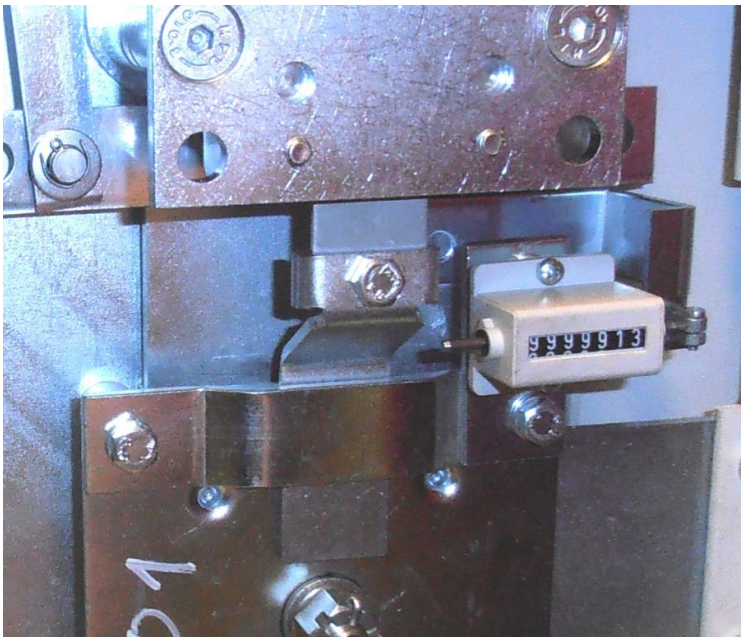

Fehlerbeschreibung:

- Schwergängigkeit von Schlössern bzw. Balkenhebel

  Bewegliche Teile entfetten und mit Silikonspray behandeln. Evtl. vorhandene Farbe auf den gleitenden Teilen entfernen.

- Anzahl der Öffnungsvorgänge wird nicht mehr erfasst

  Zählwerk erneuern

Günther Meyer
Montage – Service – Dienstleistungen
Rosenkoppel 3
25436 Moorrege
Tel.-Nr.: +49 (0) 4122-99440
Fax-Nr.: +49 (0) 4122-99441
mobil: +49 (0) 171-5283889
e-mail: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de